

### ADJUSTMENT / AJUSTE / RÉGLAGE

#### Adjust in the proper sequence:

- Range:** Turn nut down (CW) for higher cut-in pressure, or up (CCW) for lower cut-in.
- Differential:** Turn nut down (CW) for higher cut-out pressure, or up (CCW) for lower cut-out.

Check switch operation several times after adjustment to ensure proper pressure setting.


#### Ajuste en la secuencia correcta:

- Gama:** Gire la tuerca hacia abajo (CW) para aumentar la presión de conexión o hacia arriba (CCW) para disminuirla.
- Diferencial:** Gire la tuerca hacia abajo (CW) para aumentar la presión de desconexión o hacia arriba (CCW) para disminuirla. Compruebe el funcionamiento del interruptor varias veces después de ajustarlo para asegurarse de obtener la presión apropiada.

#### Régler dans la bonne séquence :

- Gamme :** Tourner l'écrou vers le bas (CW) pour augmenter la pression de connexion, ou vers le haut (CCW) pour la diminuer.
- Différentiel :** Tourner l'écrou vers le bas (CW) pour augmenter la pression de coupure, ou vers le haut (CCW) pour la diminuer.

Après le réglage, vérifier le fonctionnement du pressostat plusieurs fois afin d'assurer une régleage correcte de la pression.

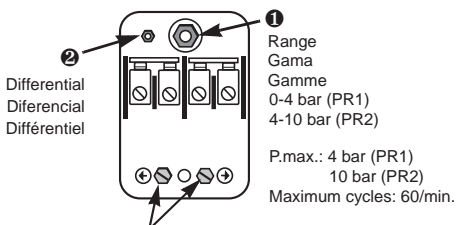

Grounding provisions: #10-32 screws.  
Torque screws to 15-20 lb-in (1.7-2.3 N•m).


Provisiones de puesta a tierra: tornillos no.10-32.  
Apriete los tornillos en 1,7-2,3 N•m (15-20 lbs-pulg).

Provisions de m.à.l.t. : vis n° 10-32.  
Serrer les vis à un couple entre 1,7 et 2,3 N•m (15 et 20 lb-po).

- CW = en sentido de las manecillas del reloj / sens horaire  
CCW = en sentido contrario de las manecillas del reloj / sens anti-horaire

### WIRING DIAGRAM DIAGRAMA DE ALAMBRADO SCHÉMA DE CÂBLAGE

Torque screws to  
15-20 lb-in (1.7-2.3 N•m).  
Apriete los tornillos en  
1,7-2,3 N•m (15-20 lbs-pulg).  
Serrer les vis à un couple entre  
1,7 et 2,3 N•m (15 et 20 lb-po).

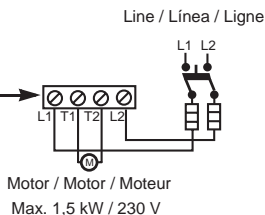

Female thread / Rosca hembra / Filetage femelle:  
G $\frac{1}{4}$

Electrical equipment should be serviced only by qualified electrical maintenance personnel. No responsibility is assumed by Square D for any consequences arising out of the use of this material.

Solamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. La Compañía no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

L'entretien du matériel électrique ne doit être effectué que par du personnel qualifié. La Société n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de ce matériel.



### ADJUSTMENT / AJUSTE / RÉGLAGE

#### Adjust in the proper sequence:

1. **Range:** Turn nut down (CW) for higher cut-in pressure, or up (CCW) for lower cut-in.
2. **Differential:** Turn nut down (CW) for higher cut-out pressure, or up (CCW) for lower cut-out.

Check switch operation several times after adjustment to ensure proper pressure setting.

#### Ajuste en la secuencia correcta:

1. **Gama:** Gire la tuerca hacia abajo (CW) para aumentar la presión de conexión o hacia arriba (CCW) para disminuirla.
2. **Diferencial:** Gire la tuerca hacia abajo (CW) para aumentar la presión de desconexión o hacia arriba (CCW) para disminuirla. Compruebe el funcionamiento del interruptor varias veces después de ajustarlo para asegurarse de obtener la presión apropiada.


#### Régler dans la bonne séquence :

1. **Gamme :** Tourner l'écrou vers le bas (CW) pour augmenter la pression de connexion, ou vers le haut (CCW) pour la diminuer.
2. **Différentiel :** Tourner l'écrou vers le bas (CW) pour augmenter la pression de coupure, ou vers le haut (CCW) pour la diminuer.

Après le réglage, vérifier le fonctionnement du pressostat plusieurs fois afin d'assurer une régleage correcte de la pression.



Female thread / Rosca hembra / Filetage femelle:  
G $\frac{1}{4}$

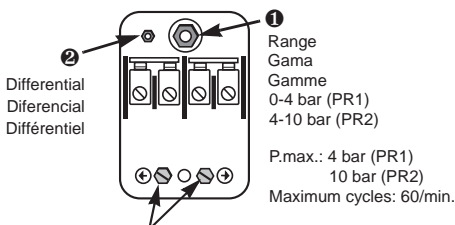

Grounding provisions: #10-32 screws.  
Torque screws to 15-20 lb-in (1.7-2.3 N•m).


Provisiones de puesta a tierra: tornillos no.10-32.  
Apriete los tornillos en 1,7-2,3 N•m (15-20 lbs-pulg).

Provisions de m.à.l.t. : vis n° 10-32.  
Serrer les vis à un couple entre 1,7 et 2,3 N•m (15 et 20 lb-po).

- CW = en sentido de las manecillas del reloj / sens horaire  
CCW = en sentido contrario de las manecillas del reloj / sens anti-horaire

### WIRING DIAGRAM DIAGRAMA DE ALAMBRADO SCHÉMA DE CÂBLAGE

Torque screws to  
15-20 lb-in (1.7-2.3 N•m).  
Apriete los tornillos en  
1,7-2,3 N•m (15-20 lbs-pulg).  
Serrer les vis à un couple entre  
1,7 et 2,3 N•m (15 et 20 lb-po).

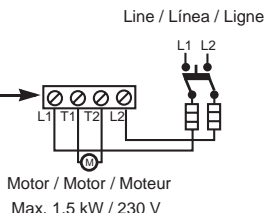

Electrical equipment should be serviced only by qualified electrical maintenance personnel. No responsibility is assumed by Square D for any consequences arising out of the use of this material.

Solamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. La Compañía no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

L'entretien du matériel électrique ne doit être effectué que par du personnel qualifié. La Société n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de ce matériel.

